


## 改善箇所説明図

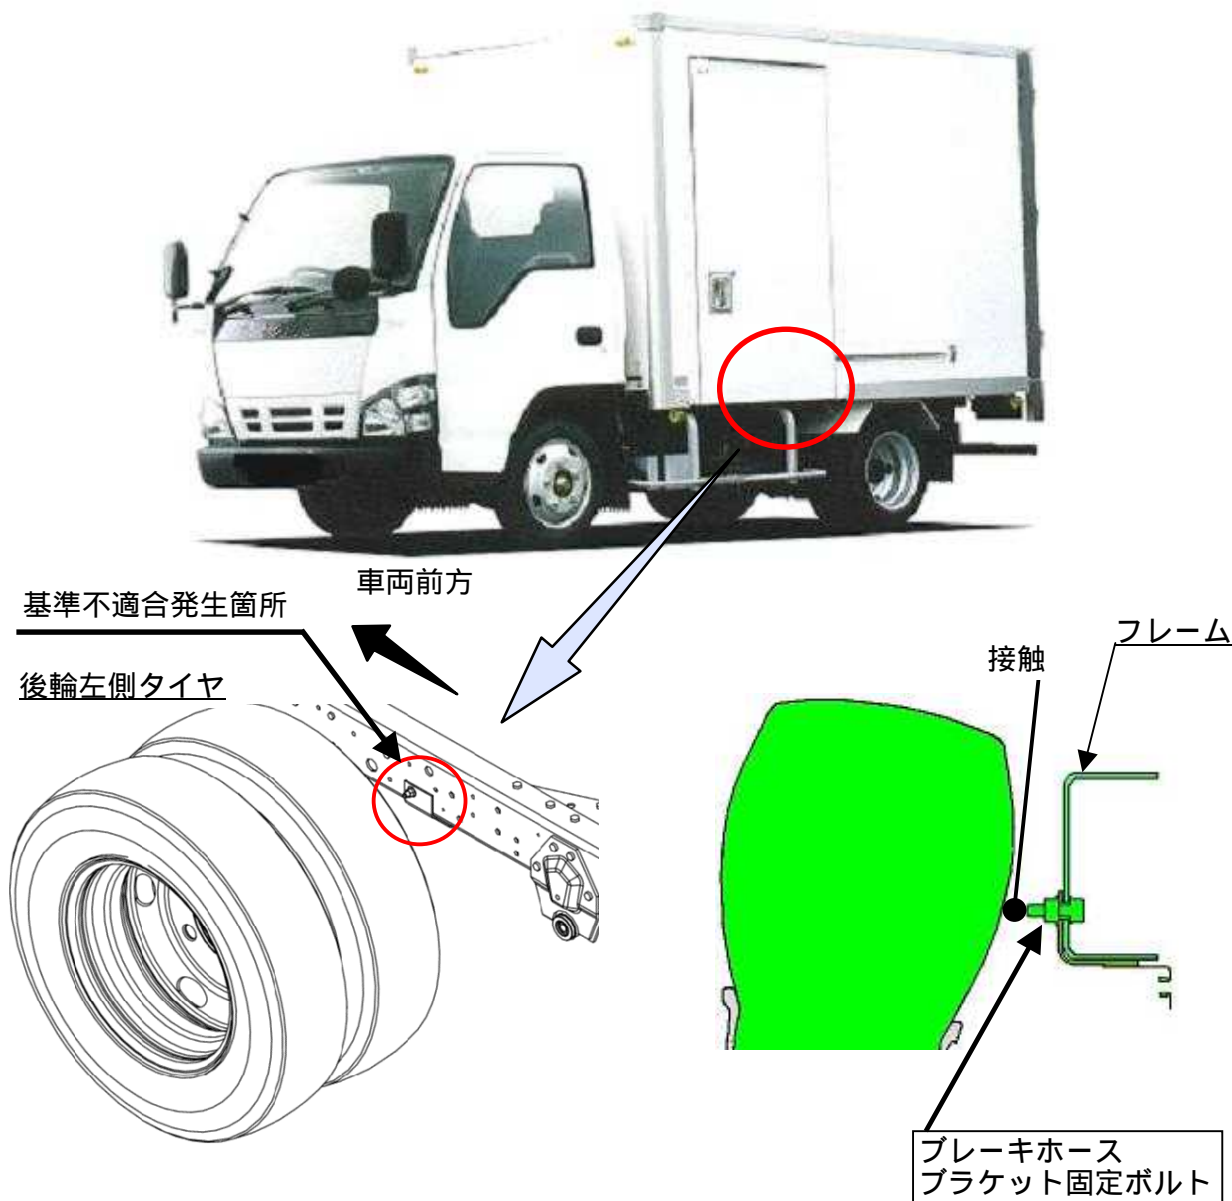

後輪左側タイヤにおいて、ブレーキホースブラケット固定ボルトとのクリアランスが不適切なため、高重心架装した車両で急旋回走行等を行うと、当該ボルトとタイヤの側面が接触するおそれがある。

改善の内容： 全車両、ブレーキホースブラケット固定ボルトの向きを変更する。

識別： ブレーキホースブラケット固定ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。

注  は向きを変更する部品を示す。