


改善箇所説明図

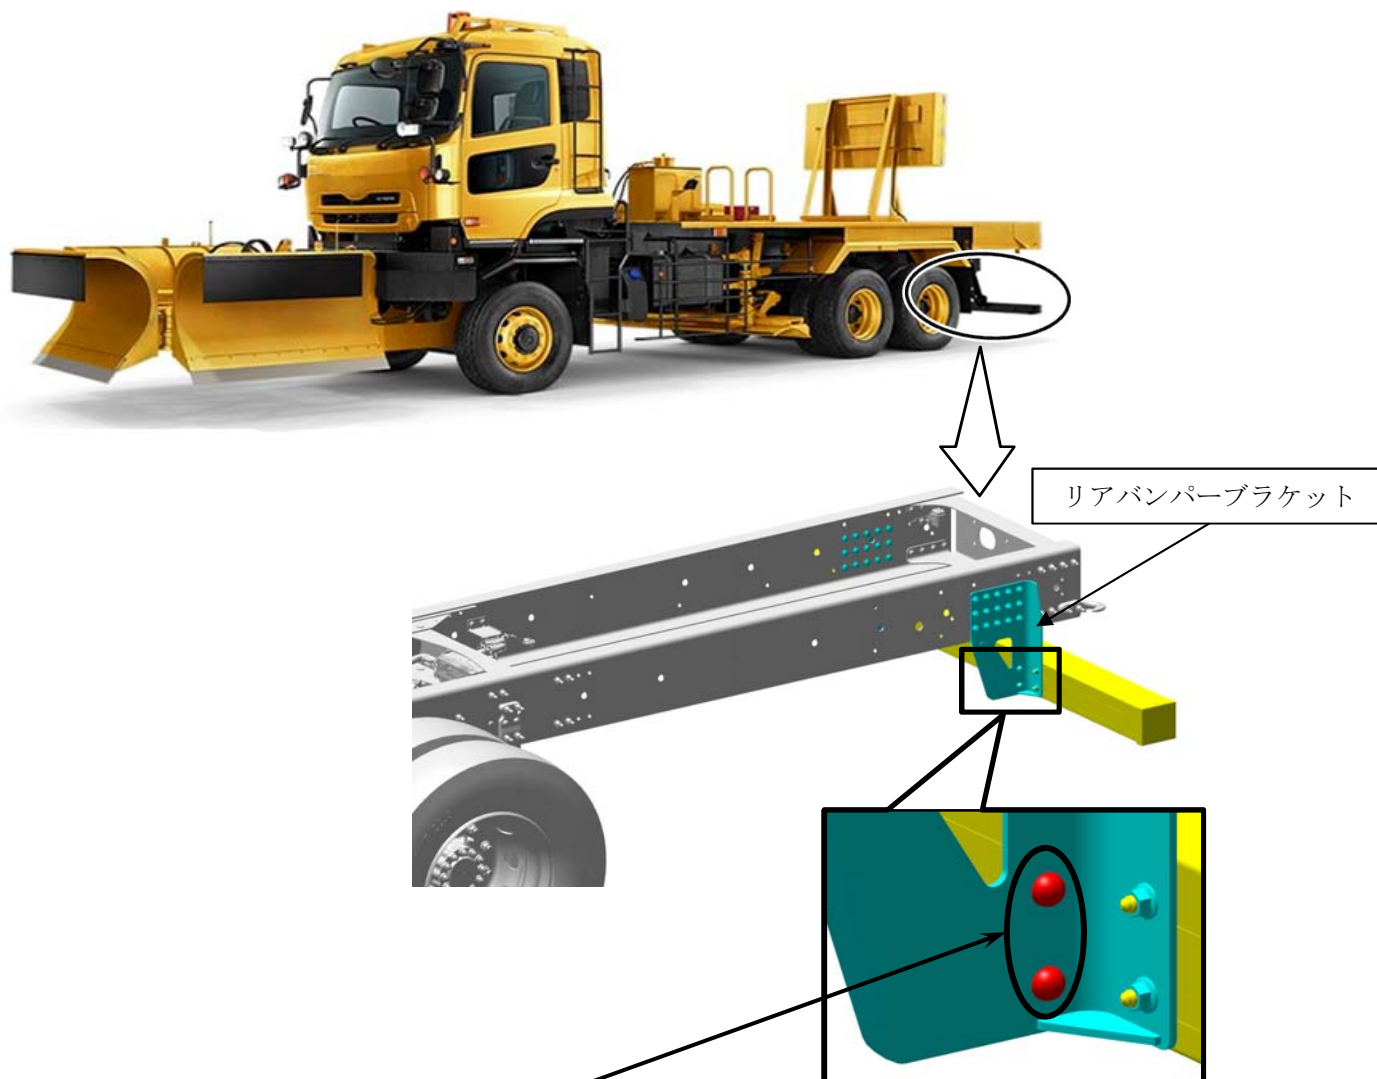

基準不適合発生箇所

大型トラックのリアバンパーブラケットにおいて、当該ブラケットの構造体同士を締結するリベット止めが不適切なため、保安基準第18条の2（突入防止装置の基準）に定める強度要件を満たしていないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リアバンパーブラケットのリベット部位を確認し、塑性変形が基準を満たしていない場合は良品に交換する。

注： は、交換する部品を示す。

識別：改善済車両には助手席側ステップ部のVINプレート左下に黄色ペイントを塗布する。